

Инструкция по установке экспресс коннектора SC на волокно 3 или 2 мм



Для работы Вам понадобится:

1. стриппер;
2. маркер;
3. спирт и безворсовые салфетки;
4. прецизионный скалыватель;
5. ножницы для кевлара.

Инструкция


1. Подготовьте рабочее место и распакуйте набор с коннектором.
2. Возьмите кабель, который Вы собираетесь оконцевать.
3. Оденьте на кабель хвостовик, как это показано на изображении:




4. Возьмите стриппер и снимите внешнюю оболочку длиной 50 мм, как это показано на изображении:




5. Положите кабель на схему разметки, входящую в комплект и отметьте точку маркером на оболочке согласно схеме:

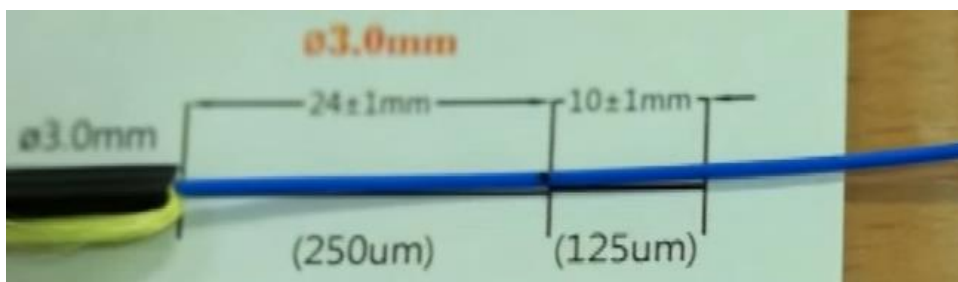

6. Зачистите оболочку и лак на одном уровне, отмеченном точкой.

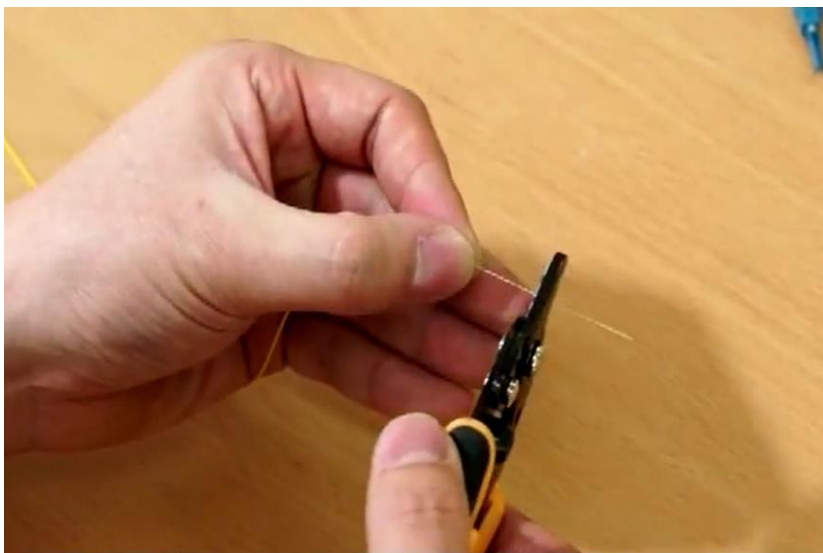

7. Нанесите небольшое количество спирта на безворсовую салфетку и протрите зачищенный сегмент.

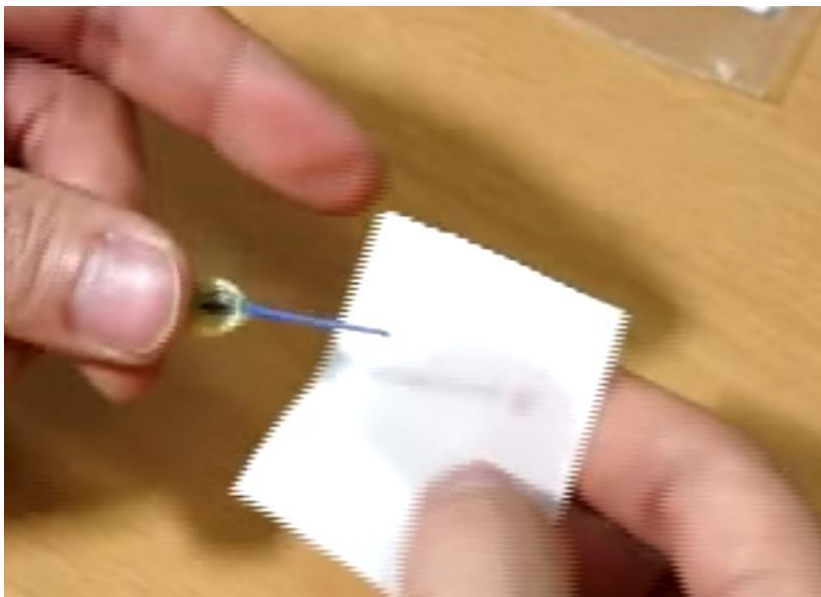

8. Возьмите скалыватель (используйте инструкцию для скалывателя, для работы с ним). Вам необходимо сколоть волокно на расстоянии 10 мм от края оболочки.




9. После скалывания зачистите остаток оболочки.



Должно получиться как на фото:



10. Возьмите коннектор и аккуратно заведите конец зачищенного волокна в центральное отверстие коннектора.

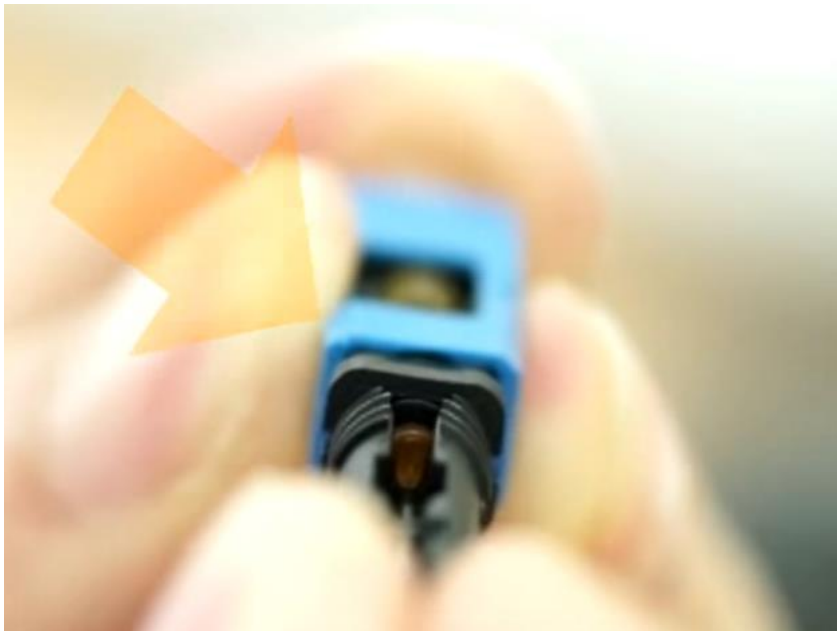

11. Когда волокно чуть изогнется – это значит, что оно достигло требуемого положения. Зафиксируйте небольшой изгиб, как изображено на фото. Следите, чтобы этот изгиб сохранился до проведения пункта 13 настоящей инструкции.



12. Нажмите на кнопку, находящуюся на торце коннектора.



13. Отпустите зафиксированный пальцами кабель (волокно должно выровняться).



14. Поднимите кевларовые нити, одним пучком приложите к основанию коннектора. Накрутите хвостовик.



15. Отрежьте излишки кевларовой нити.



Изделие готово к работе.